

PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI PIĘCIOLETNIEJ NR 28/2018

– PRZEGLĄDU ROZSZERZONEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu												
1	Numer ewidencyjny (JNI): 01024081	5	LNI: -									
2	Nr drogi: 3462D	6	Lokalizacja: Okrzeszyn									
3	W ciągu ulicy:-	7	Rodzaj i nazwa przeszkody: potok Okrzeszyn									
4	Materiał konstrukcji dźwigarów: Beton zbrojony	8	Długość obiektu: 6,0									
STAN TECHNICZNY OBIEKTU											EKSPERTYZA	
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1	Nasypy i skarpy	WT								4	NIE	
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł									5	NIE	
3	Nawierzchnia jezdni									5	NIE	
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki									-		
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	KS	AS	KB	UB	ZB				4	NIE	
6	Belki podporęczowe, gzymsy	NB	WB	KB						3	NIE	
7	Urządzenia odwadniające									-		
8	Izolacja pomostu	CA								0	NIE	
9	Konstrukcja pomostu									5	NIE	
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	RB	OB	CB	KZ					3	NIE	
11	Łożyska									-		
12	Urządzenia dylatacyjne									-		
13	Przyczółki	KB	UB	RB						2	NIE	
14	Filary									-		
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	NT	UB							3	NIE	
16	Przeguby									-		
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka	RB	KB	UB						2	NIE	
18	Urządzenia ochrony środowiska									-		
19	Zakotwienia cięgien									-		
20	Cięgna									-		
21	Urządzenia obce									-		
Stan pogody: DESZCZ		Ocena średnia obiektu:								3,27		
Temperatura: 12 °C		OCENA CAŁEGO OBIEKTU:								3		
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń): Brak wydzielonych chodników dla pieszych, nienormatywna wysokość balustrad.												
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń):												
PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA***												
Parametr								Ograniczenie**		Ocena		
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego								TAK		2		
2. Aktualna nośność obiektu								NIE		5		
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów								NIE		5		
4. Szerokość skrajni na obiekcie								NIE		5		
5. Wysokość skrajni na obiekcie								NIE		5		
6. Skrajnia / światło pod obiektem								NIE		5		
ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***:												
Wegetacja roślin na skarpach cieku.												
WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU: Wyremontowano nawierzchnie jezdni na obiekcie i dojazdach.												



DECYZJA DYREKTORA ODDZIAŁU GDDKiA (wypełniać tylko gdy jest wniosek Kierownika Rejonu Dróg):

.....

Data: pieczęć i podpis

Załączniki do protokołu przeglądu rozszerzonego:

- * – niepotrzebne skreślić, ** – wpisać „tak” lub „nie”, *** – wypełniać w czasie wykonywania *przeglądu rozszerzonego*

Numer ewidencyjny obiektu: 01024081	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU z dnia 01.09.2018r.	Karta nr 1.1
A photograph showing a paved road that curves through a lush, green wooded area. In the distance, a small red building is visible. The road is flanked by concrete structures, possibly part of a water management system. Fot. 1. Widok ogólny obiektu		
A photograph of a stone structure, likely a fountain or water feature, with a statue on top. The structure is surrounded by dense green vegetation and trees. The water is visible flowing from the base of the structure. Fot. 2. Widok obiektu od strony górnej wody.		

Numer ewidencyjny obiektu: 01024081	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ z dnia 01.09.2018r.	Karta nr 2.1
		
Fot. 1 . Zarysowania płyty pomostowej, rozmycie dna, erozja betonu przyczółka.		
		
Fot. 2 . Zarysowania betonowej płyty pomostowej, przecieki wody, wykwyty na powierzchni betonu.		




Fot. 3 . Uszkodzenia przyczółka, ubytki i erozja betonu.



Fot. 4 . Płyta pomostowa, przecieki wody, erozja i ubytki betonu, odsłonięte skorodowane dźwigary stalowe.

DANE O OBIEKCIE MOSTOWYM			
JNI	NR DROGI	KILOMETRAŻ	RODZAJ PRZESZKODY
1024081	3462D	14+630	MOST
			Okrzeszyn

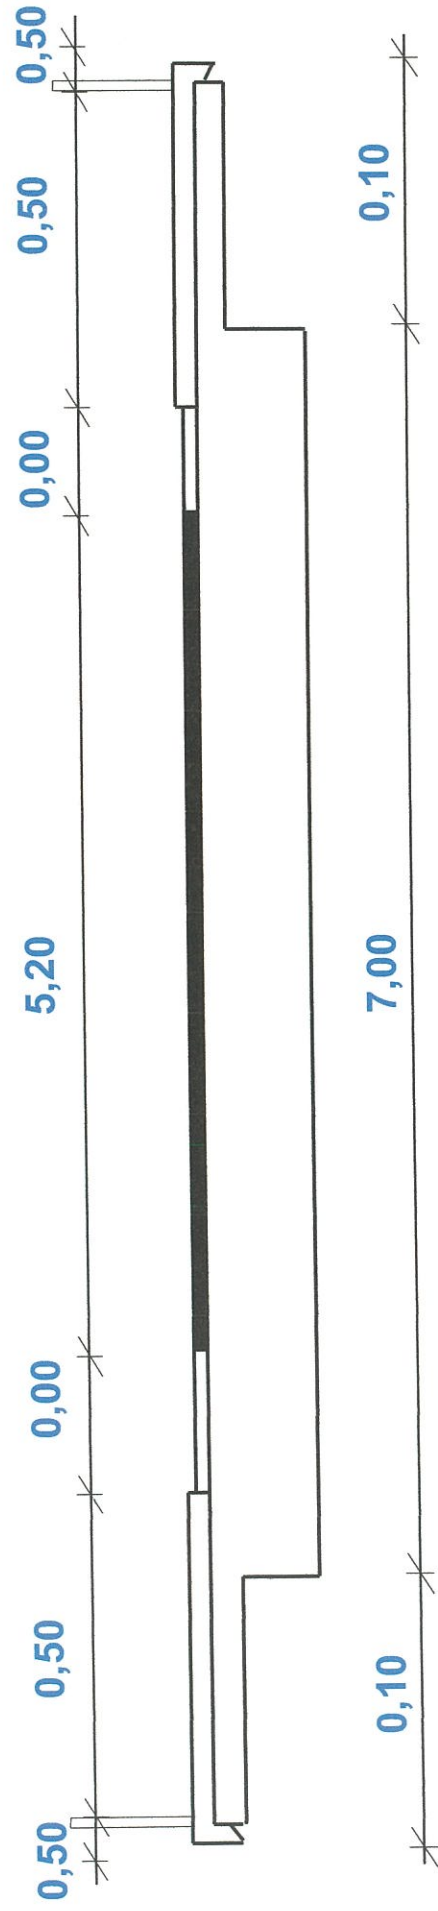

DANE O OBCIĄŻENIU NORMOWYM					WOJSKOWA KLASA OBCIĄŻENIA MLC		
Norma projektowania (z którego roku)		DIN					
Klasa obciążenia		2					
UKŁAD STATYCZNY : belka swobodnie podparta o rozpiętościach							
L1					↓↑	↑	↑
4,5					31	47	24
							36