



Inspekcja sekcji - 14.12.2021

Data 14.12.2021	Kamera RICO EAB	Pogoda	Nazwa sekcji	Nr. 1
Nazwa projektu Batorego 141221	Samochód czyszczący - osoby MERC - Skorek	Pojazd CG 96027	Operator Adam Radtke	Numer zadania 1

Miasto/wieś Grudziądz	Górny właz S56BA6B	Długość rury [m] 0
Ulica Batorego	Właz	Długość sekcji [m] 32,54
Sytuacja ulica	Dolny właz S56BA5B	Skontrolowana długość [m] 30,44
Numer mapy 1	Właz	Rok budowy
Profil [mm] Okrągły 250mm	Cel inspekcji Rutynowa kontrola stanu	
Rodzaj sekcji Kanalizacja Sanitarna	Metoda inspekcji Inspekcja od włazu	
Wykorzystanie Kanalizacja sanitarna	Kierunek inspekcji W dół	
	Wyczyszczone Tak	
Materiał Rura betonowa	Uwagi	

1:240 m + Kod Obserwacja

S56BA6B



2.10

BAFFD

Uszkodzenie powierzchniowe, widoczne zbrojenie, działanie chemiczne (działanie ścieków) od 9 godz. do 3 godz.



2,10m // 00:00:22.43 //

5.26

BBAB

Niezależne drobne korzenie, 1% Przewężenie od 5 godz. do 7 godz.




5,26m // 00:00:52.85 //

6.14

BAFDD

Uszkodzenie powierzchniowe, kruszywo wystające z powierzchni, działanie chemiczne (działanie ścieków) od 7 godz. do 5 godz.

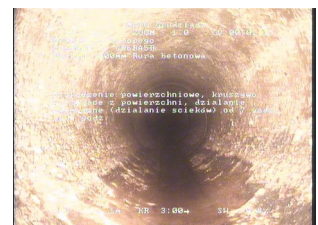

6,14m // 00:01:11.90 //

8.42

BACB

Przerwanie, brakujące fragmenty ściany, Długość: 50mm od 4 godz. do 5 godz.



8,42m // 00:02:23.31 //

21.45

BACB

Przerwanie, brakujące fragmenty ściany, Długość: 100mm od 4 godz. do 5 godz.



21,45m // 00:05:00.90 //

21.76

BACB

Przerwanie, brakujące fragmenty ściany, Długość: 100mm od 4 godz. do 5 godz.

23.54

BAFDD

Uszkodzenie powierzchniowe, kruszywo wystające z powierzchni, działanie chemiczne (działanie ścieków) od 4 godz. do 8 godz.



S56BA5B



Zdjęcia sekcji - 14.12.2021


Miasto/wieś	Ulica	Data	Nazwa sekcji	Nr.
Grudziądz	Batorego	14.12.2021		1




945e37ee-4a78-4797-bc3a-4042466e1fde_20211214_134944_581.jpg, 00:00:22, 2.10
Uszkodzenie powierzchniowe, widoczne zbrojenie, działanie



59397407-e2c6-42eb-84f4-063e2cdadeb2_20211214_135035_515.jpg, 00:00:52, 5.26
Niezależne drobne korzenie, 1% Przewężenie od 5 godz. do 7

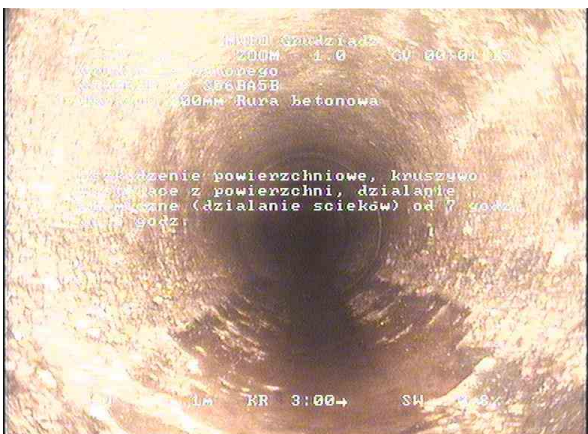

f9cabe89-6bb2-42b5-8b57-1efd3150c7c8_20211214_135122_382.jpg, 00:01:11, 6.14
Uszkodzenie powierzchniowe, kruszywo wystające z

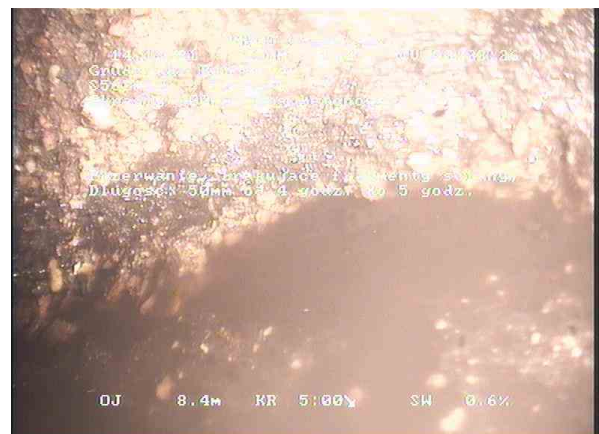

06aa08da-bff6-49bc-a451-918486dc0f7a_20211214_135253_996.jpg, 00:02:23, 8.42
Przerwanie, brakujące fragmenty ściany, Długość: 50mm od 4



8510d9b4-2a46-4320-984f-eca31f81d7ca_20211214_135601_450.jpg, 00:05:00, 21.45
Przerwanie, brakujące fragmenty ściany, Długość: 100mm od



de441878-e83b-4448-86e1-d2008792a971_20211214_135613_654.jpg, 00:05:00, 21.45
Przerwanie, brakujące fragmenty ściany, Długość: 100mm od




Zdjęcia sekcji - 14.12.2021

Miasto/wieś	Ulica	Data	Nazwa sekcji	Nr.
Grudziądz	Batorego	14.12.2021		1



f49dbca4-a0f2-4b1e-b205-0531293fff74_20211214_135641_649.jpg, 00:05:30, 21.76
Przerwanie, brakujące fragmenty ścianki, Długość: 100mm od

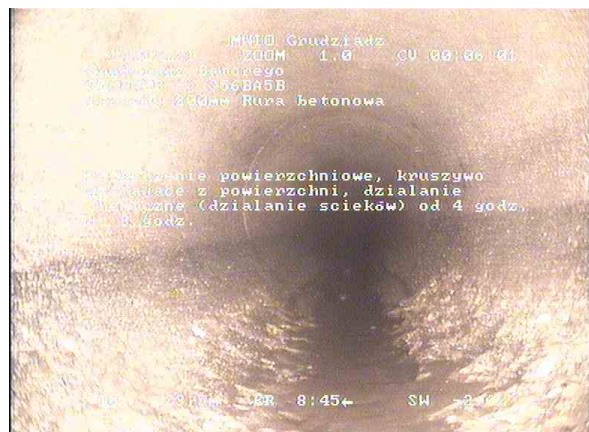


c99f4dab-3155-4018-a272-1c8e9d663716_20211214_135729_705.jpg, 00:05:59, 23.54
Uszkodzenie powierzchniowe, kruszywo wystające z



Spadki sekcji - 14.12.2021

Nazwa sekcji	Data 14.12.2021	Czas 00:00	Operator Adam Radtke	Miasto/wieś Grudziądz	Ulica Batorego	Kierunek inspekcji W dół	Skontrolowana długość 31,98 m
Kształt Okrągły	Średnica 250 mm	Szerokość 250 mm	Górny wąż S56BA6B	Dolny wąż S56BA5B	Wysokość początku	Wysokość końca -0,258 m	Zmierzone spa. -0,808 m

Spadki

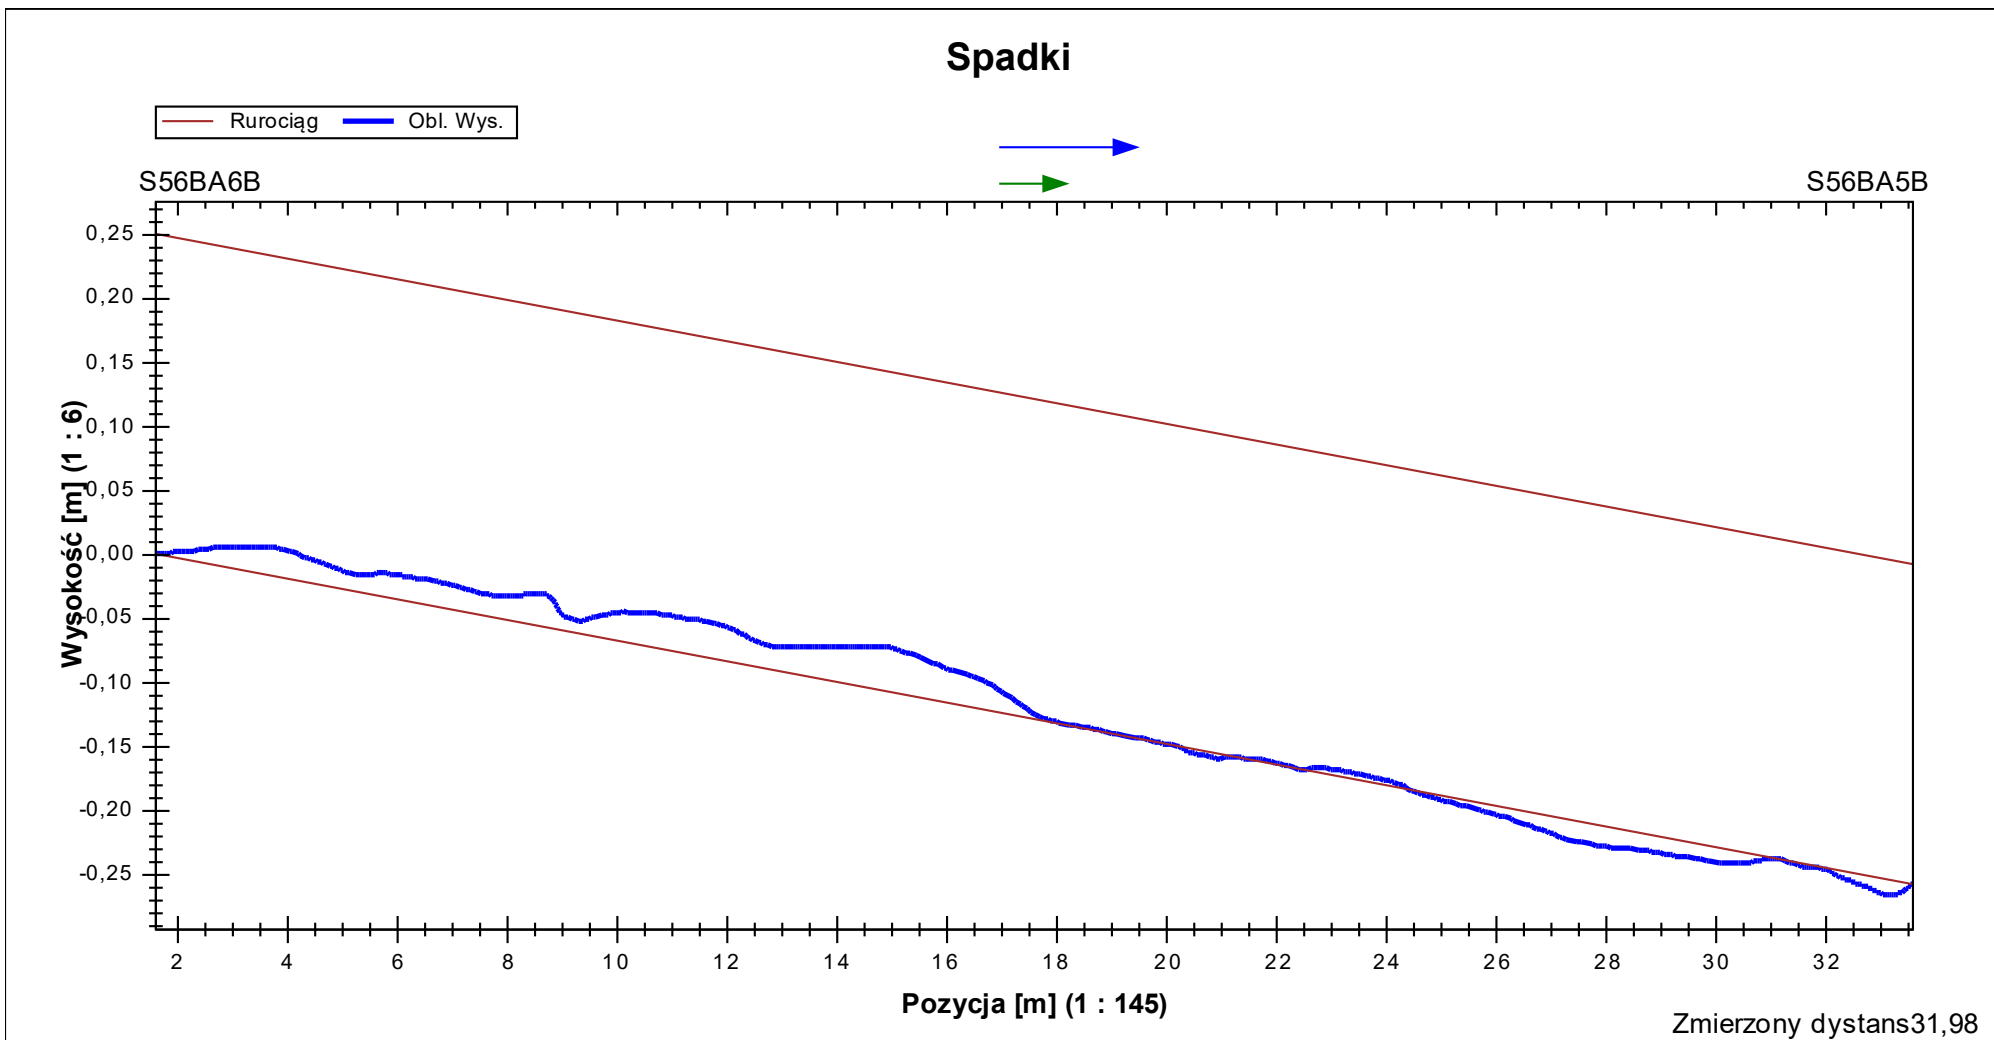



Inspekcja sekcji - 14.12.2021

Data 14.12.2021	Kamera RICO EAB	Pogoda	Nazwa sekcji	Nr. 2
Nazwa projektu Batorego 141221	Samochód czyszczący - osoby MERC - Skorek	Pojazd CG 96027	Operator Adam Radtke	Numer zadania 1

Miasto/wieś Grudziądz	Górny wąż S56BA6B	Długość rury [m] 0
Ulica Batorego	Właz Właz	Długość sekcji [m] 32,82
Sytuacja ulica	Dolny wąż S56BA5B	Skontrolowana długość [m] 30,53
Numer mapy 1	Właz Właz	Rok budowy
Profil [mm] Okrągły 250mm	Cel inspekcji Rutynowa kontrola stanu	
Rodzaj sekcji Kanalizacja Sanitarna	Metoda inspekcji Inspekcja od wjazdu	
Wykorzystanie Kanalizacja sanitarna	Kierunek inspekcji W dół	
Material Rura betonowa	Wyczyszczone Tak	
	Uwagi	

1:242 m + Kod Obserwacja

S56BA6B



2.29

BAFDD

Uszkodzenie powierzchniowe, kruszywo wystające z powierzchni, działanie chemiczne (działanie ścieków) od 8 godz. do 4 godz.




2,29m // 00:00:20.48 //

5.44

BBAB

Niezależne drobne korzenie, 1% Przewężenie od 5 godz. do 7 godz.

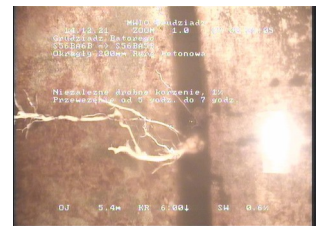

5,44m // 00:01:01.81 //

8.60

BACB

Przerwanie, brakujące fragmenty ściany, Długość: 50mm od 4 godz. do 5 godz.



8,60m // 00:01:54.17 //

10.13

BAFDD

Uszkodzenie powierzchniowe, kruszywo wystające z powierzchni, działanie chemiczne (działanie ścieków) od 4 godz. do 8 godz.



10,13m // 00:02:40.28 //

20.69

BAFID

Uszkodzenie powierzchniowe, brakująca ściana, działanie chemiczne (działanie ścieków) od 4 godz. do 5 godz.



20,69m // 00:04:20.73 //

21.66

BAFID

Uszkodzenie powierzchniowe, brakująca ściana, działanie chemiczne (działanie ścieków) od 4 godz. do 6 godz.



S56BA5B

32.82

BAFID

Uszkodzenie powierzchniowe, brakująca ściana, działanie chemiczne (działanie ścieków) od 12 godz. do 12 godz.



Zdjęcia sekcji - 14.12.2021

Miasto/wieś	Ulica	Data	Nazwa sekcji	Nr.
Grudziądz	Batorego	14.12.2021		2



079d9cab-f713-4de6-96b3-b97074920bf9_20211214_145807_636.jpg, 00:00:20, 2.29
Uszkodzenie powierzchniowe, kruszywo wystające z



196bed2c-1f20-4343-875d-d8b53a655819_20211214_145858_779.jpg, 00:01:01, 5.44
Niezależne drobne korzenie, 1% Przewężenie od 5 godz. do 7



8cd6d251-6304-4072-bb7a-7577eb444fa9_20211214_150035_290.jpg, 00:01:54, 8.60
Przerwanie, brakujące fragmenty ściany, Długość: 50mm od 4



1c87e9ce-99a5-48d1-8724-076df35fe85b_20211214_150126_044.jpg, 00:02:40, 10.13
Uszkodzenie powierzchniowe, kruszywo wystające z



c32a94c6-3183-4c33-85a2-6aa7f4b80f0d_20211214_150324_714.jpg, 00:04:20, 20.69
Uszkodzenie powierzchniowe, brakująca ściana, działanie



55416ca1-8211-4ddc-bf4b-5d005bfea3b9_20211214_150423_144.jpg, 00:04:54, 21.66
Uszkodzenie powierzchniowe, brakująca ściana, działanie



Zdjęcia sekcji - 14.12.2021

Miasto/wieś	Ulica	Data	Nazwa sekcji	Nr.
Grudziądz	Batorego	14.12.2021		2




5eb9178b-425e-462b-9803-4065022ca267_20211214_15070
9_790.jpg, 00:07:10, 32.82
Uszkodzenie powierzchniowe, brakująca ściana, działanie



Spadki sekcji - 14.12.2021

Nazwa sekcji	Data 14.12.2021	Czas 00:00	Operator Adam Radtke	Miasto/wieś Grudziądz	Ulica Batorego	Kierunek inspekcji W dół	Skontrolowana długość 38,76 m
Kształt Okragły	Średnica 250 mm	Szerokość 250 mm	Górny wąż S56BA6B	Dolny wąż S56BA5B	Wysokość początku	Wysokość końca -0,680 m	Zmierzone spa. -1,754 m

Spadki

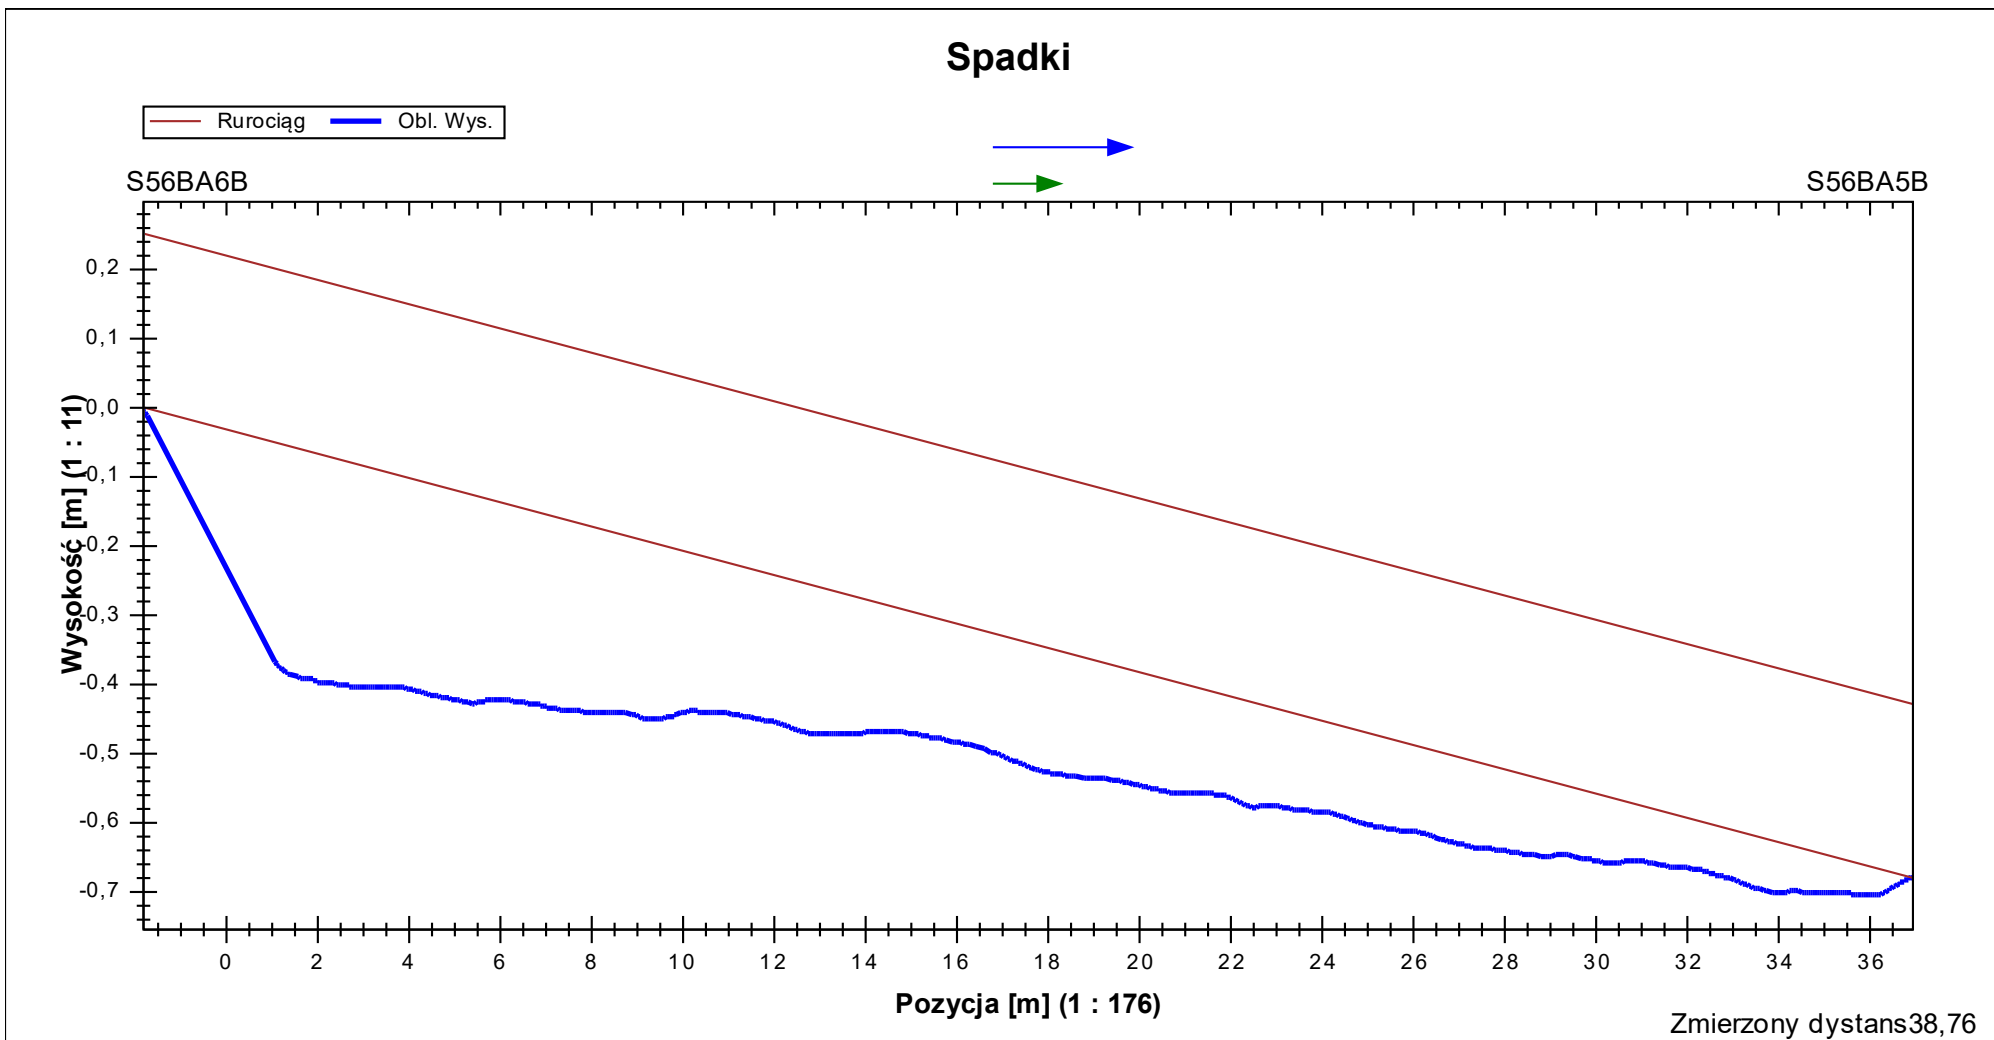



Inspekcja sekcji - 14.12.2021

Data 14.12.2021	Kamera RICO EAB	Pogoda	Nazwa sekcji	Nr. 3
Nazwa projektu Batorego 141221	Samochód czyszczący - osoby MERC - Skorek	Pojazd CG 96027	Operator Adam Radtke	Numer zadania 1

Miasto/wieś Grudziądz	Górny właz S56BA6B	Długość rury [m] 0
Ulica Batorego	Właz	Długość sekcji [m] 49,46
Sytuacja ulica	Dolny właz S56BA5B	Skontrolowana długość [m] 14,28
Numer mapy 1	Właz	Rok budowy
Profil [mm] Okrągły 250mm	Cel inspekcji	Rutynowa kontrola stanu
Rodzaj sekcji Kanalizacja Sanitarna	Metoda inspekcji	Inspekcja od włazu
Wykorzystanie Kanalizacja sanitarna	Kierunek inspekcji	W dół
	Wyczyszczone	Tak
Materiał Rura betonowa	Uwagi	

1:364 m + Kod Obserwacja

S56BA6B



35.18

BAFDD

Uszkodzenie powierzchniowe, kruszywo wystające z powierzchni, działanie chemiczne (działanie ścieków) od 9 godz. do 3 godz.

37.29

BAFAD

Uszkodzenie powierzchniowe, zwiększona chropowatość, działanie chemiczne (działanie ścieków) od 3 godz. do 6 godz.

49.46

BCEA

Studzienka włazowa

S56BA5B



35,18m // 00:02:57.43 //



37,29m // 00:03:34.40 //



49,46m // 00:05:58.92 //



49,46m // 00:05:58.92 //



Zdjęcia sekcji - 14.12.2021

Miasto/wieś	Ulica	Data	Nazwa sekcji	Nr.
Grudziądz	Batorego	14.12.2021		3



3b8f736c-53cd-4cc7-bbda-c379a72fa64f_20211214_153940_681.jpg, 00:02:57, 35.18
Uszkodzenie powierzchniowe, kruszywo wystające z



a7d58cc8-668c-4f85-b644-06fc97f2e944_20211214_154028_336.jpg, 00:03:34, 37.29
Uszkodzenie powierzchniowe, zwiększona chropowatość,



a8f51982-6f56-460a-827d-782aa34baa93_20211214_154313_628.jpg, 00:05:58, 49.46
Studzienka wiazowa




4c3aaa1b-3516-463d-a594-2508ea4f940b_20211214_154414_795.jpg, 00:05:58, 49.46
Studzienka wiazowa




Spadki sekcji - 14.12.2021

Nazwa sekcji	Data 14.12.2021	Czas 00:00	Operator Adam Radtke	Miasto/wieś Grudziądz	Ulica Batorego	Kierunek inspekcji W dół	Skontrolowana długość 47,86 m
Kształt Okrągły	Średnica 250 mm	Szerokość 250 mm	Górny wąż S56BA6B	Dolny wąż S56BA5B	Wysokość początku	Wysokość końca -0,250 m	Zmierzone spa. -0,523 m

Spadki

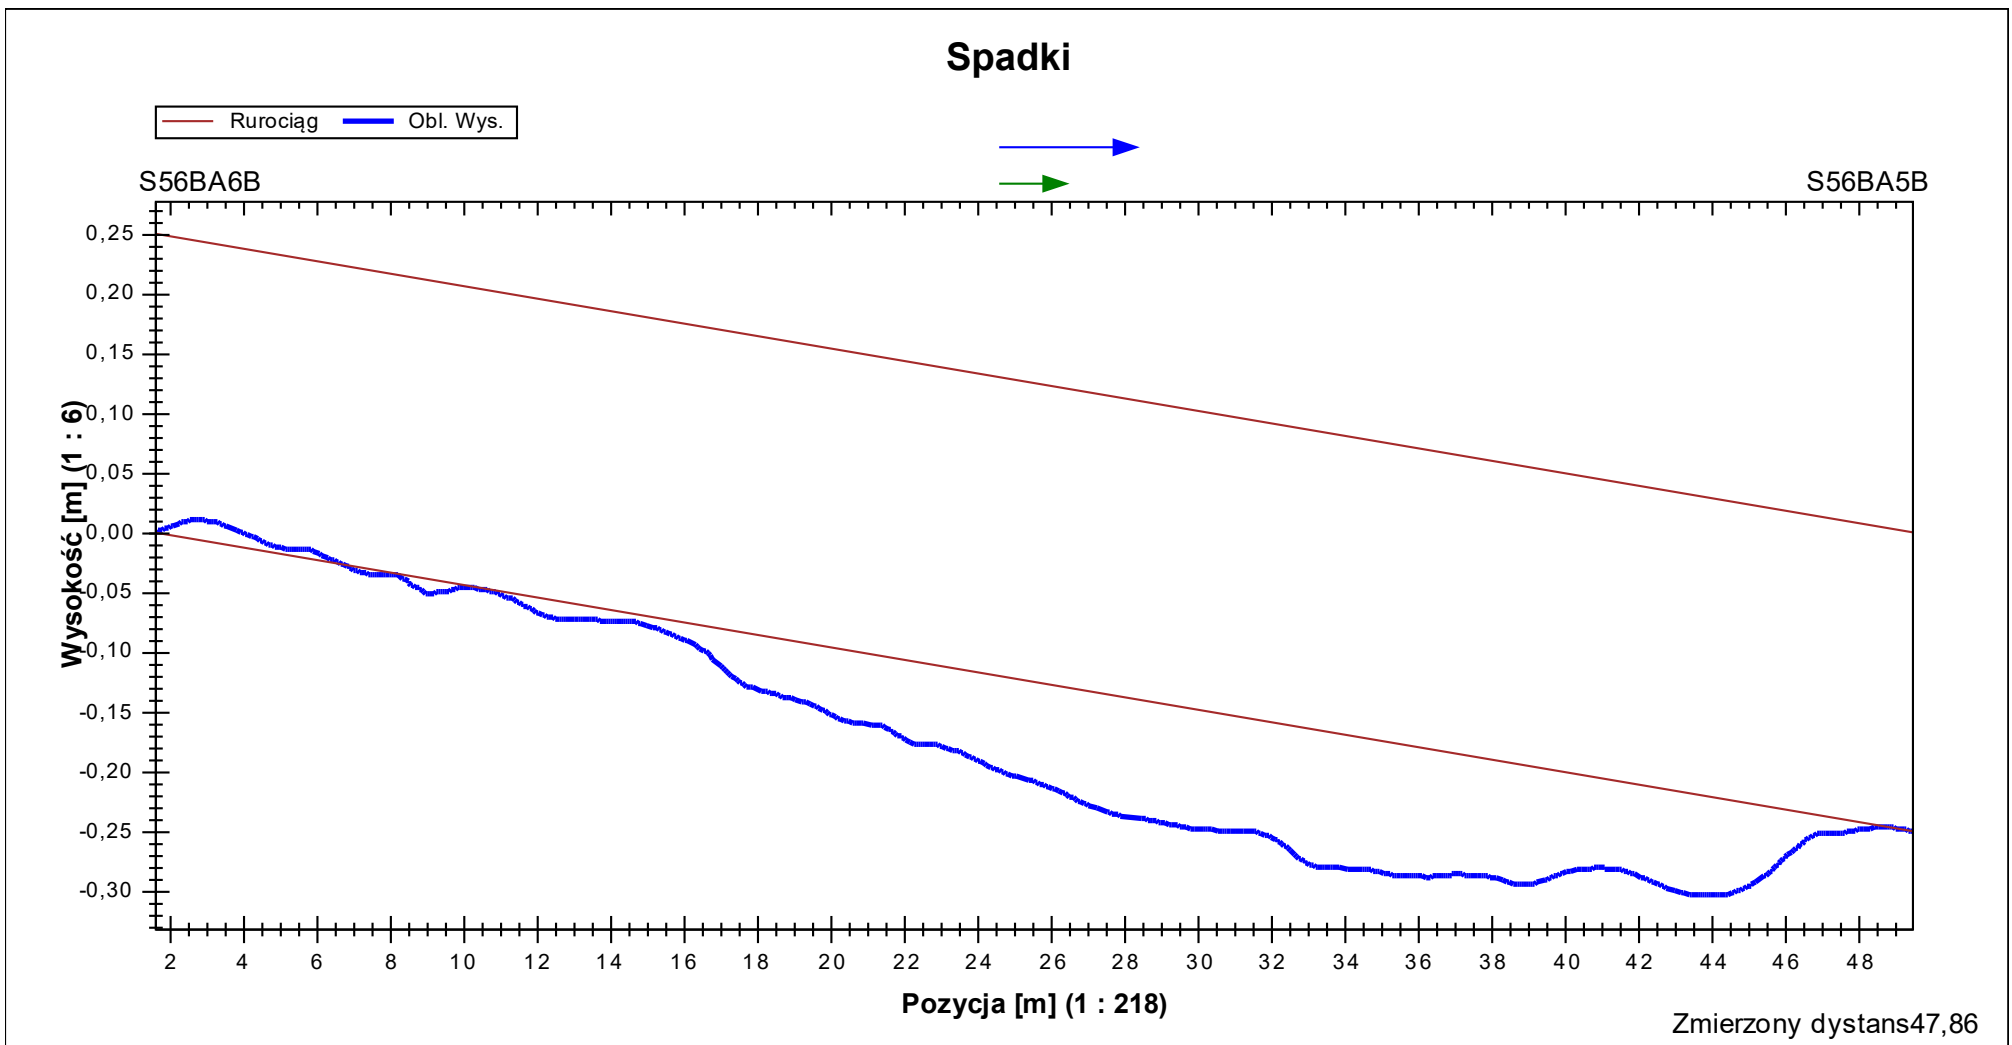

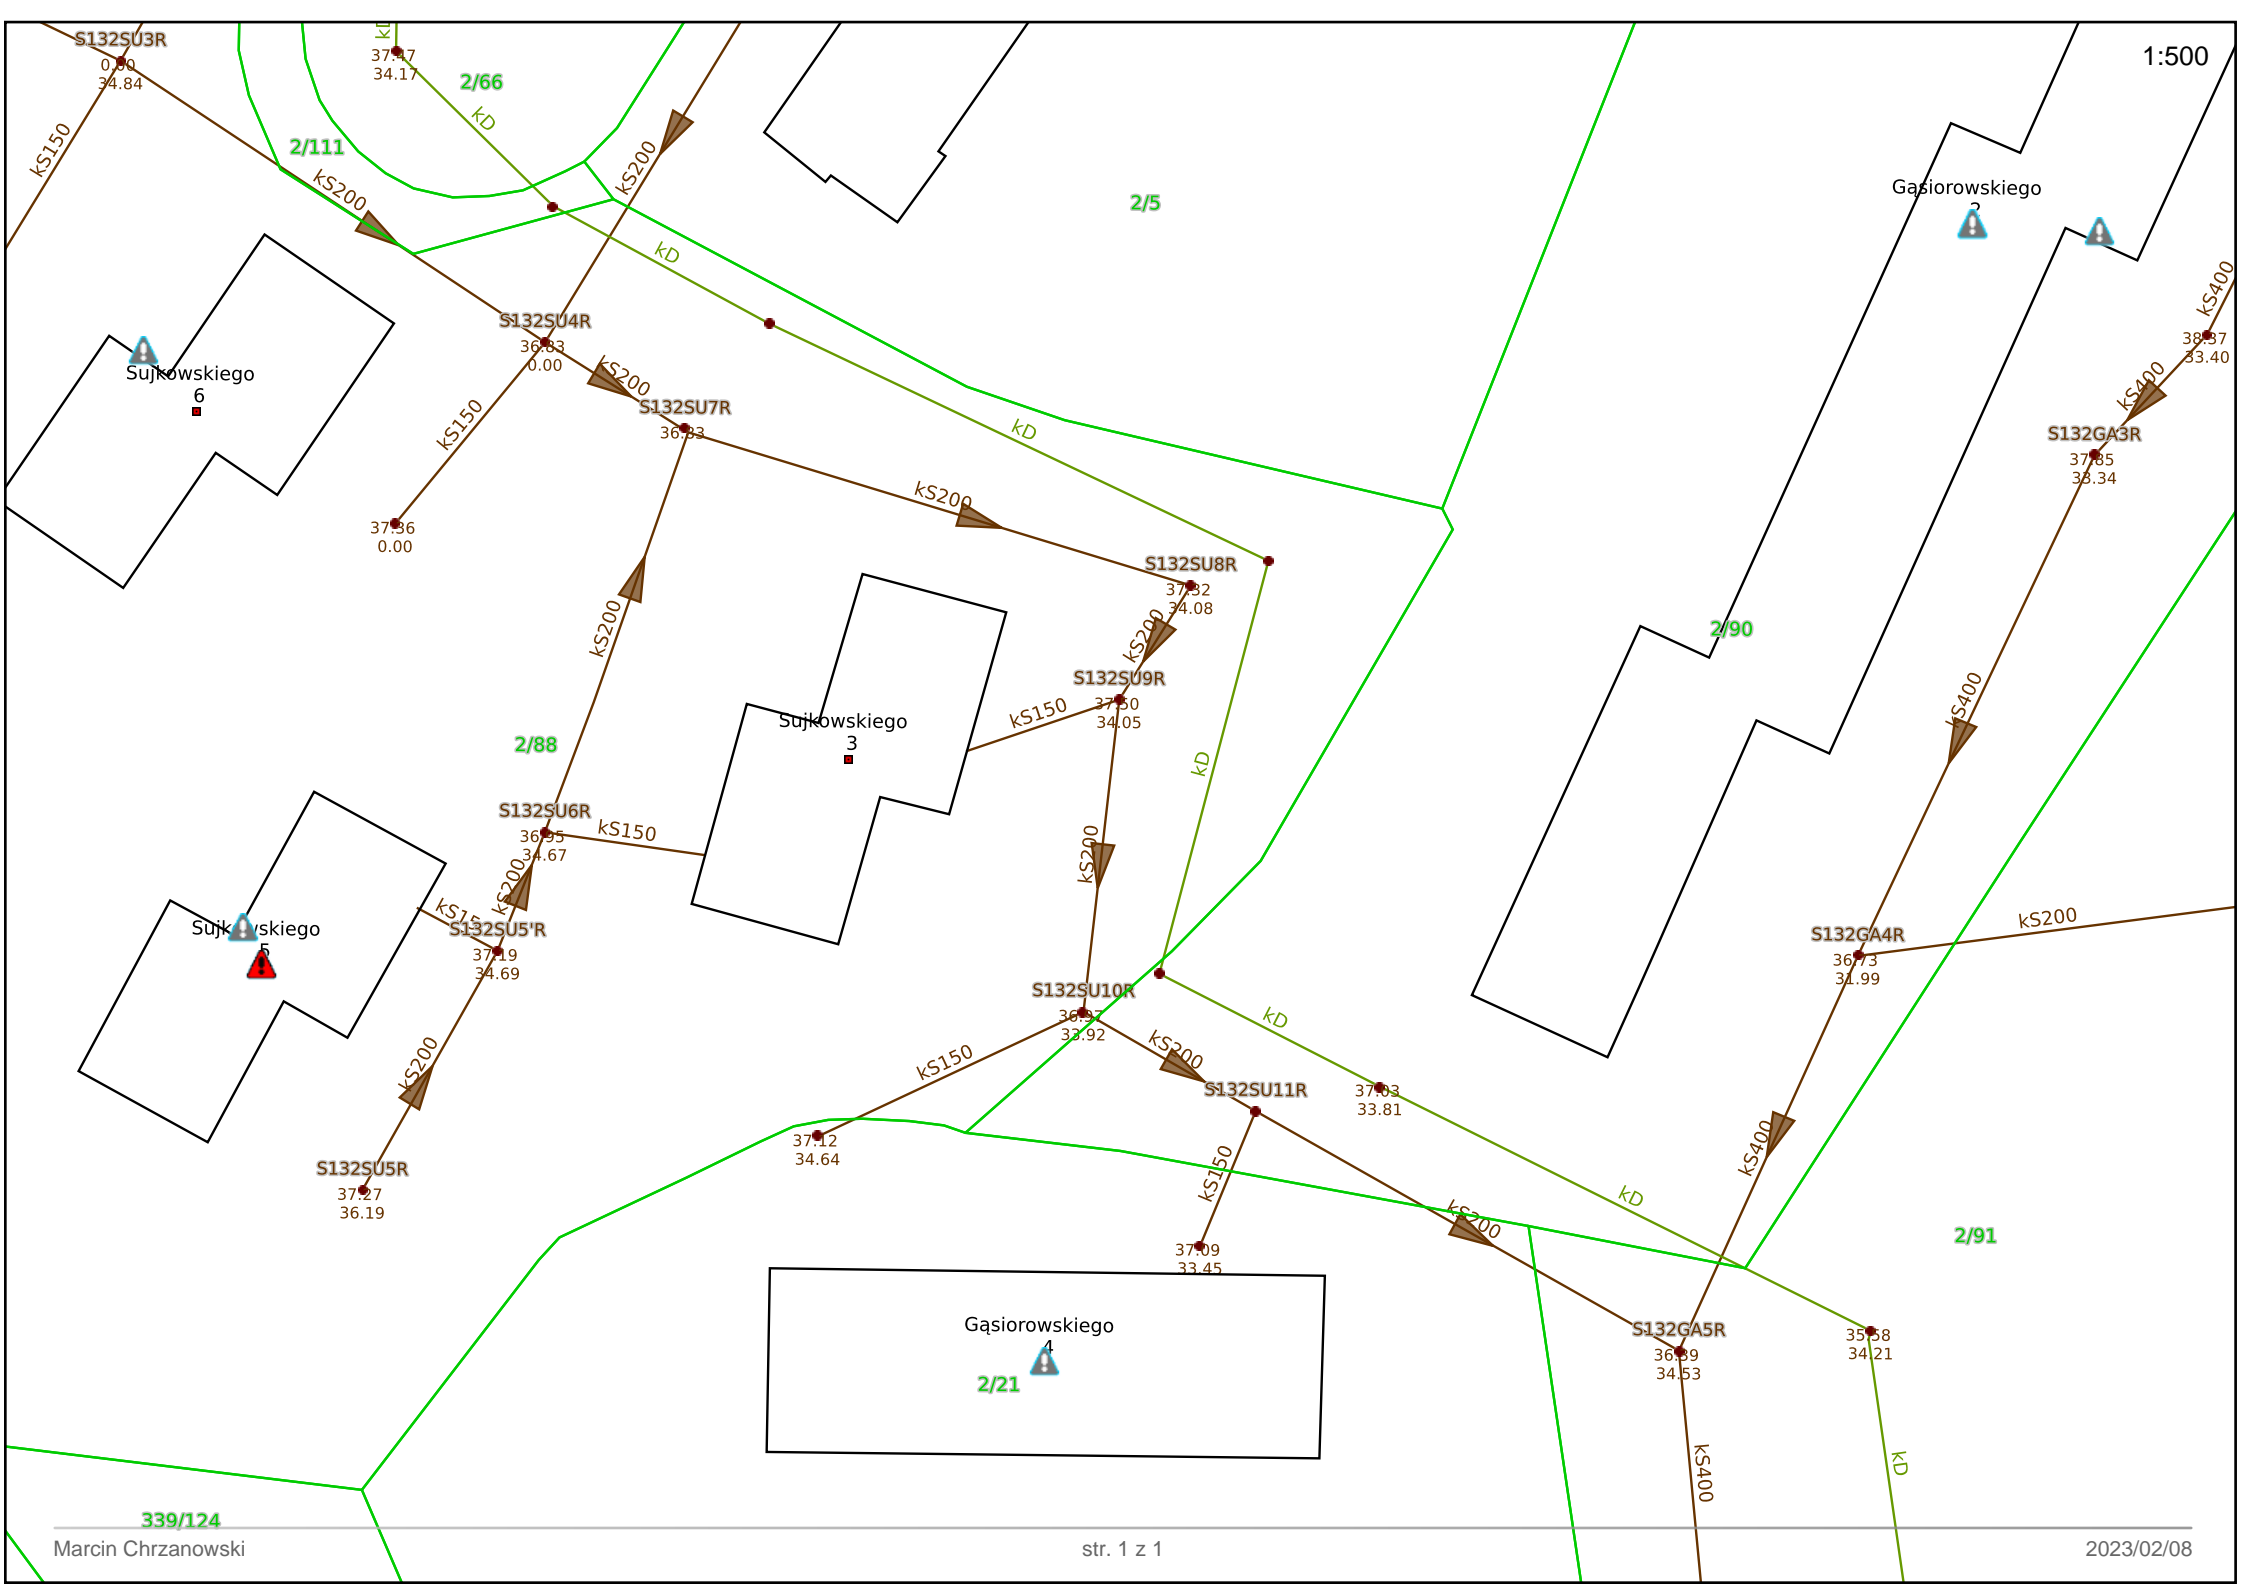

Zdjęcia z inspekcji / Inspekcja:: 1


Miasto:
Grudziądz

Ulica:
Sujkowskiego

Data:

Numer sekcji:
16


Numer pracy:

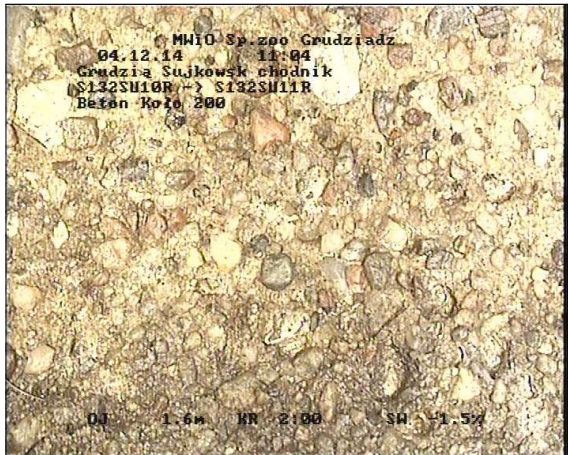


Zdjęcie: 16_1A
1,6m, Kruszywo wystające z powierzchni, od 12 do 12 godz.



Zdjęcie: 16_1B
1,6m, Kruszywo wystające z powierzchni, od 12 do 12 godz.

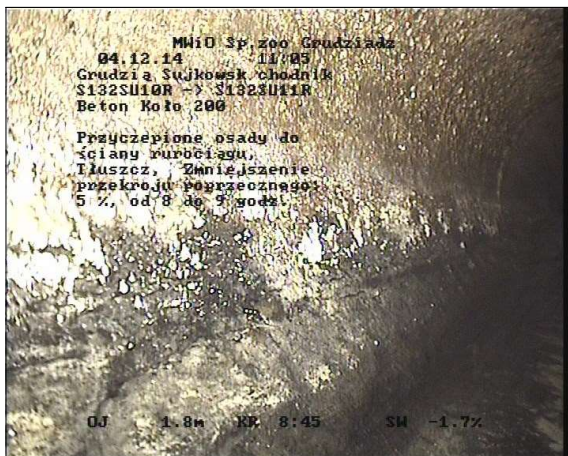

Zdjęcie: 16_2A
1,88m, Przyczepione osady do ściany rurociągu, Tłuszcz, Zmniejszenie przekroju poprzecznego: 5 %, od 8 do 9 godz.

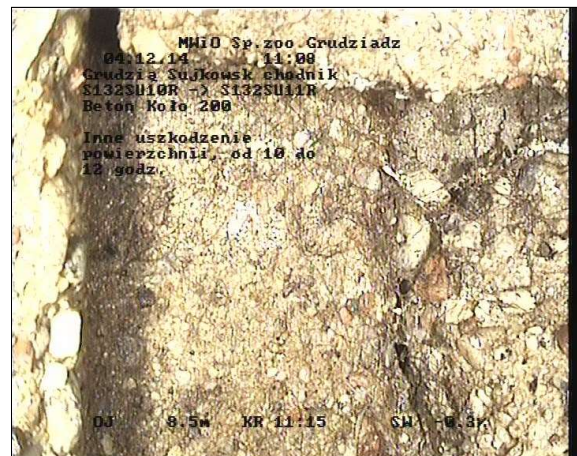


Zdjęcie: 16_3A
8,53m, Inne uszkodzenie powierzchni, od 10 do 12 godz.

Zdjęcia z inspekcji / Inspekcja:: 1


Miasto: Grudziądz	Ulica: Sujkowskiego	Data:	Numer sekcji: 16	Numer pracy:
-----------------------------	-------------------------------	-------	----------------------------	--------------



Zdjęcie: 16_3B
 8,53m, Inne uszkodzenie powierzchni, od 10 do 12 godz.

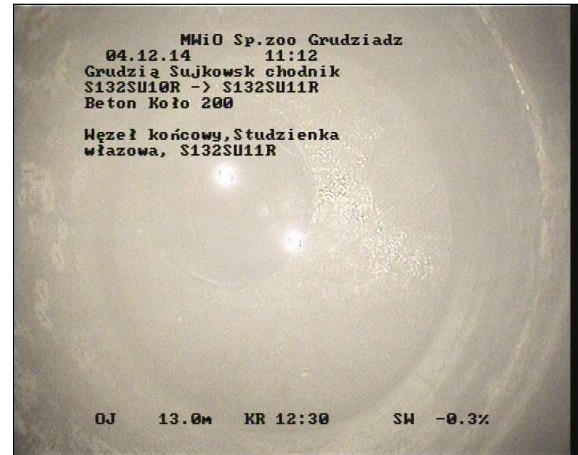

Zdjęcie: 16_4A
 13,05m, Węzeł końcowy, Studzienka włazowa, S132SU11R

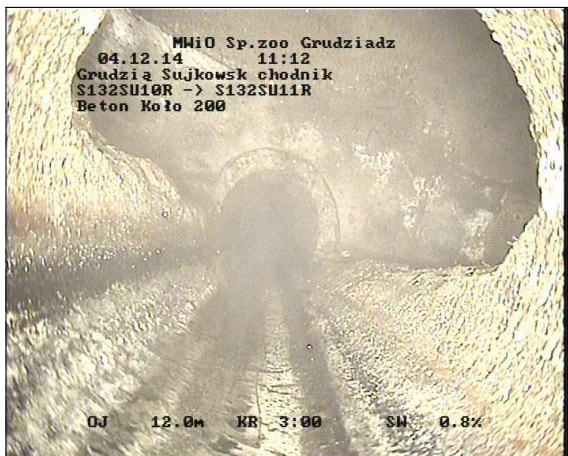

Zdjęcie: 16_4B
 13,05m, Węzeł końcowy, Studzienka włazowa, S132SU11R